

榆林职业技术学院图书馆及成教楼消防设施维修问题清单

序号	存在的问题	整改措施	单位	数量
图书馆				
1	消火栓箱内装有手动报警按钮	更换为消火栓按钮	个	159
2	应急照明控制器有 7条故障	更换故障疏散指示牌及安全出口	个	19
3	地下室发电机房、配电室所有七氟丙烷气体灭火气瓶阀和压力阀未接线，气体主机有两条故障，不能联动启动，地下室温感都不能点亮。旧气体灭火主机和气溶胶未拆除，储油间过期气溶胶未更换为七氟丙烷，储油箱未安装呼吸阀	接七氟丙烷瓶头阀及压力开关线	套	9
		拆除旧气溶胶设备	套	29
		拆除旧主机	台	2
		更换温感	个	28
		拆除旧烟感、温感	个	67
		拆除声光警报、警铃	个	26
		拆除放气指示灯	个	14
		拆除手动启停按钮	个	14
		拆除手自动切换	个	6
		安装储油箱呼吸阀	套	1
		维修气体主机故障	条	2
4	报警阀室报警阀下端信号阀不能反馈，压力开关连锁启泵线未接，连锁线一	更换法兰式信号蝶阀	个	14
		压力开关往水泵控制柜放置连锁启泵线	米	530
5	地下室中间电梯走廊消火栓水带	新增消防水带	条	12
6	地下走廊东侧灭火器柜	新增灭火器MFABC/5	个	12
7	地下室东走廊疏散指示牌指向墙壁疏散指示调转方	疏散指示重新安装	个	12
8	地下室东侧楼梯间送风口百叶窗破损	更换送风口百叶	个	12
9	地下室西侧送风机远程无法启动无反馈，排烟机远程无法启动无反馈	维修送风机控制柜	个	5
		维修排烟风机	台	3
		维修排烟风机控制柜及线路	项	3
10	维修防火卷帘	维修防火卷帘	樘	8
11	排烟口安装位置过低	排烟口调转方向，将执行机构调至下方	个	96
12	防火门无常闭防火门标识	防火门做“保持常闭标识”	个	136
13	图书馆内部所有楼层走廊疏散指示灯安装高度过高	将疏散指示牌移至侧墙上	个	136
14	一楼信息机房气体灭火主机安装在灭火区域内，烟感和温感未在主机上注册无法联动启动，瓶头阀全部被取下	气体主机移至室外走道	台	2
		接七氟丙烷瓶头阀及压力开关线	套	3
		维修烟感、温感线路、放气指示牌、手动启停按钮、声光警报装置并收回点位	个	24
15	水箱通往三馆的消防、喷淋管路出口关闭，高位水箱溢流管管径小于100，溢流管位置高于补水管。	维修图书馆屋面通往三馆的管道，更换管箍	个	65
		图书馆屋面通往三馆的管道缠电伴热	米	280
		安装电伴热控制箱	台	1
		图书馆屋面通往三馆的管道包裹橡塑棉	米	390

序号	存在的问题	整改措施	单位	数量
		溢流管更换为DN100管道并开口、堵口	米	64
16	稳压罐压力表故障	更换压力表	个	1
17	一层信息机房，地下室发电机房气体灭火主机未与	往控制室放连网线	米	580
		加装联网集线器	台	1
18	屋面5号风机无法远程启动无反馈，2号风机无多线，排烟风机未安装排烟防火阀，排烟口开启无法联动风机启动。	5号排烟风机控制箱维修	台	1
		2号排烟风机往消防控制室放多线	米	540
		排烟风机入口处加装280℃排烟防火阀并改管道	个	16
		加装排烟防火阀监视模块	个	16
		放排烟防火阀连锁停风机线及模块线路	米	380
成教楼				
1	防火卷帘联动无法下降	维修防火卷帘控制箱	台	2
2	二楼多个安全出口、疏散指示、应急灯故障	维修更换应急照明灯	个	14
		维修更换安全出口牌、疏散指示	个	15
3	厨房走廊1个消火栓无箱门，无水带，无灭火器	安装消火栓箱门700*1800	个	1
		水带水枪	套	1
		更换消火栓栓头	个	1
		灭火器	个	2
4	厨房与餐厅之间的窗户无防火分隔，厨房未设置火灾报警设备	厨房与餐厅之间的窗更换为防火窗1.17*2	平方米	4.68
		厨房及走道加装烟感、温感	个	36
		厨房及走道加装烟感、温感布线及穿管	米	500
		厨房走道加装手动报警按钮及声光警报装置	套	4
		厨房走道加装消防广播扬声器	个	5
5	厨房出口的门未设置安全出口指示灯，多处防火门未安装闭门器，顺位器。	厨房门上方加装安全出口牌	个	4
		厨房走道加装应急照明灯	个	4
		厨房走道加装疏散指示牌	个	3
		厨房应急照明穿线布管	米	280
6	餐厅未安装消火栓	安装消火栓	套	2
		DN100镀锌管	米	90
		DN65镀锌管	米	24
		管件、阀门	项	1
7	3楼走廊挡烟垂壁固定装置脱落，1个挡烟垂壁	固定挡烟垂壁	项	1
8	消防主机多线盘故障无法控制现场设备，现场共有6台风机，多线盘后只接3台风机	更换多线盘	块	1
		负一层三台风机往控制室放多线	米	550
9	广播主机备电故障	更换蓄电池	块	6
10	地下室设备房喷淋选型错误，无吊顶使用下喷	下喷改上喷，并更换喷头	个	122
11	报警阀警铃故障	更换报警阀组警铃	个	1

序号	存在的问题	整改措施	单位	数量
12	湿式报警阀无压力，下部信号阀无反馈，压力开关连锁线路未接，	往消防水泵房放连锁启泵线	米	700
13	B06雨淋阀无压力	雨淋阀注水并调试	项	1
14	柴油发电机直接从油桶里吸油，油桶裸漏。房间内未安装烟感、温感。	发电机油管套管	米	14
		发电机房安装温感	个	2
		发电机房安装防爆烟感	个	1
		发电机房穿线布管	米	145
15	配电室气体灭火气瓶年检过期，无压力。	检钢瓶	个	5
		气体充装	KG	530
		气瓶拆除及安装	个	5
		气瓶运输	项	1
16	排烟风机房烟感接线使用2m以上的软管悬空	穿线布管	米	22
17	B14附近区域报警线路无信号	维修消防电话线路并调试	项	1
		维修火灾自动报警线路并调试	项	1
		维修消防广播线路并调试	项	1
		厂家做该区域火灾自动报警系统程序	项	1
		穿线布管	米	400
18	附近两台排烟风机无双电源，无法启动	维修风机	台	2
19	消防主机未与消控室联网，未接消防水泵机喷淋泵控制线路	往消防控制室放联网线	米	650