



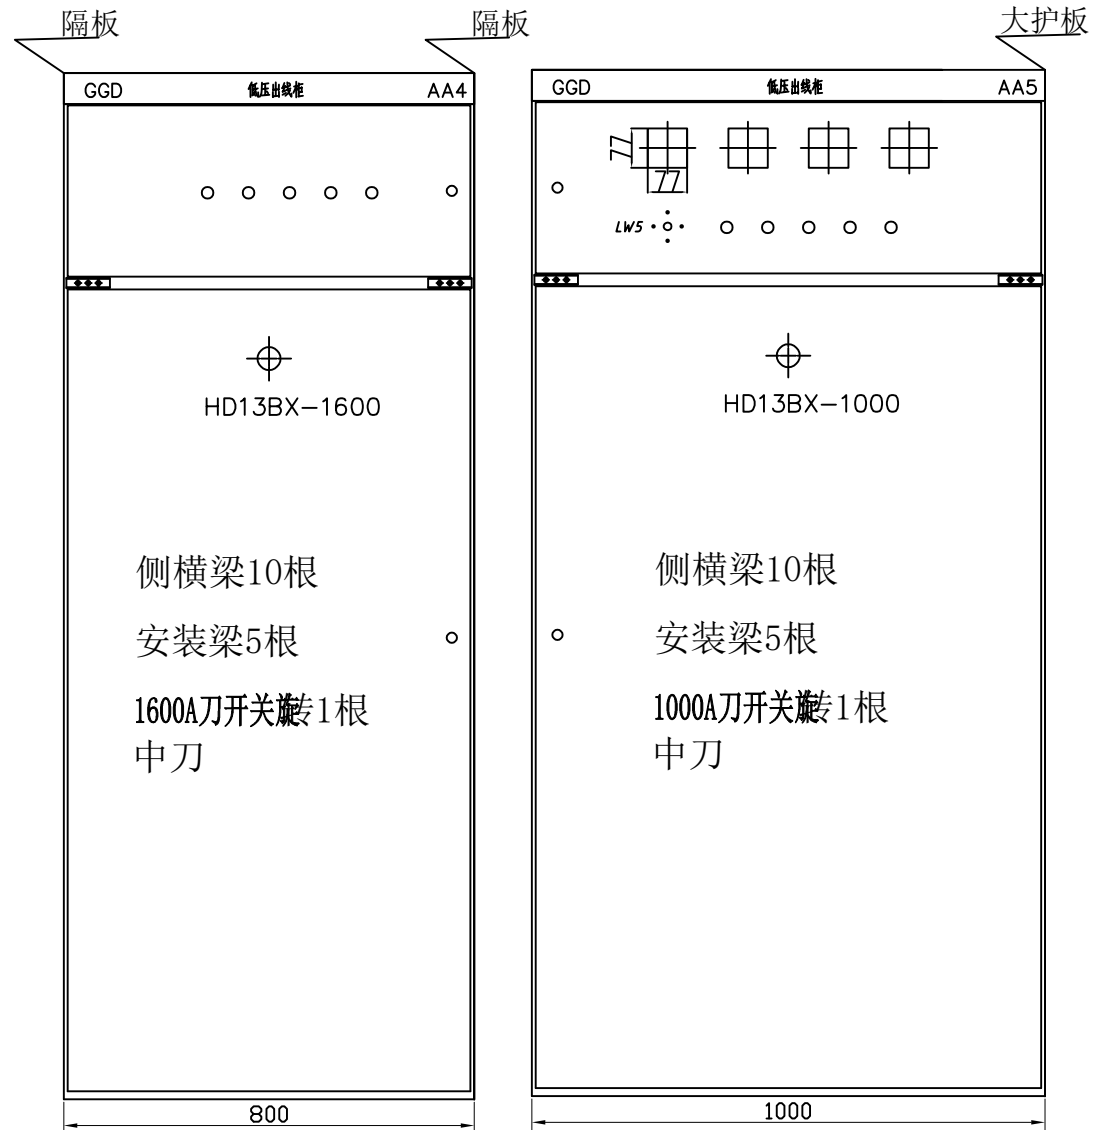


800×2000×600


800×2000×600

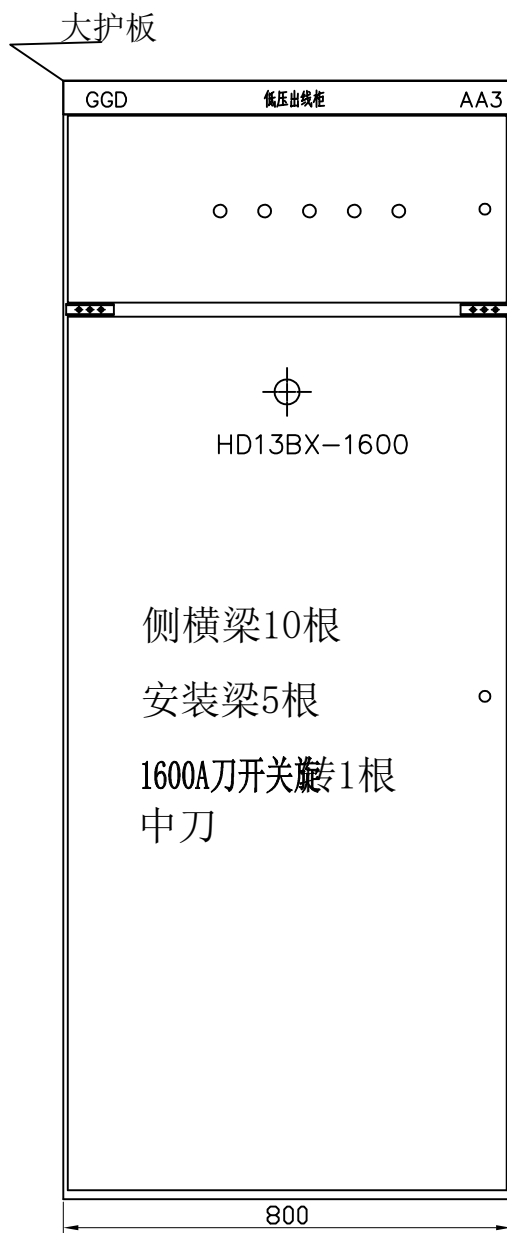


800×2000×600

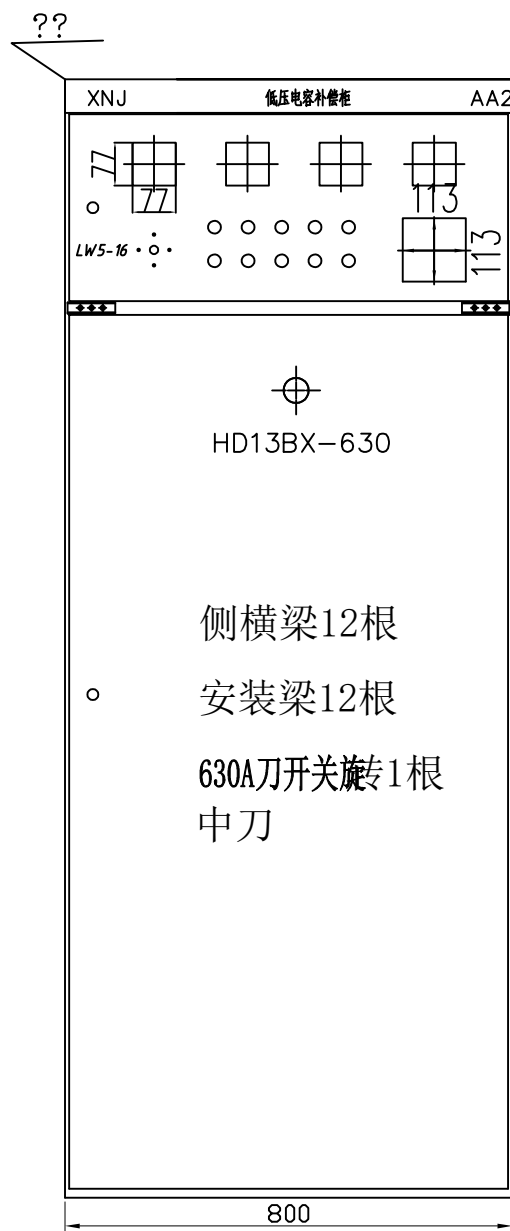

800×2000×600

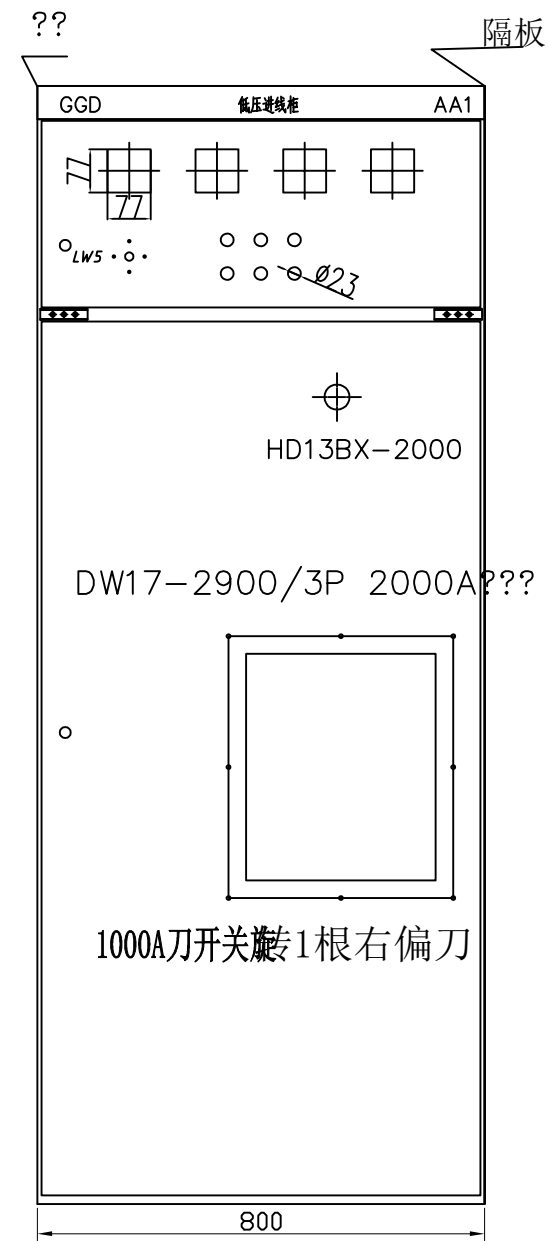

800×2000×600

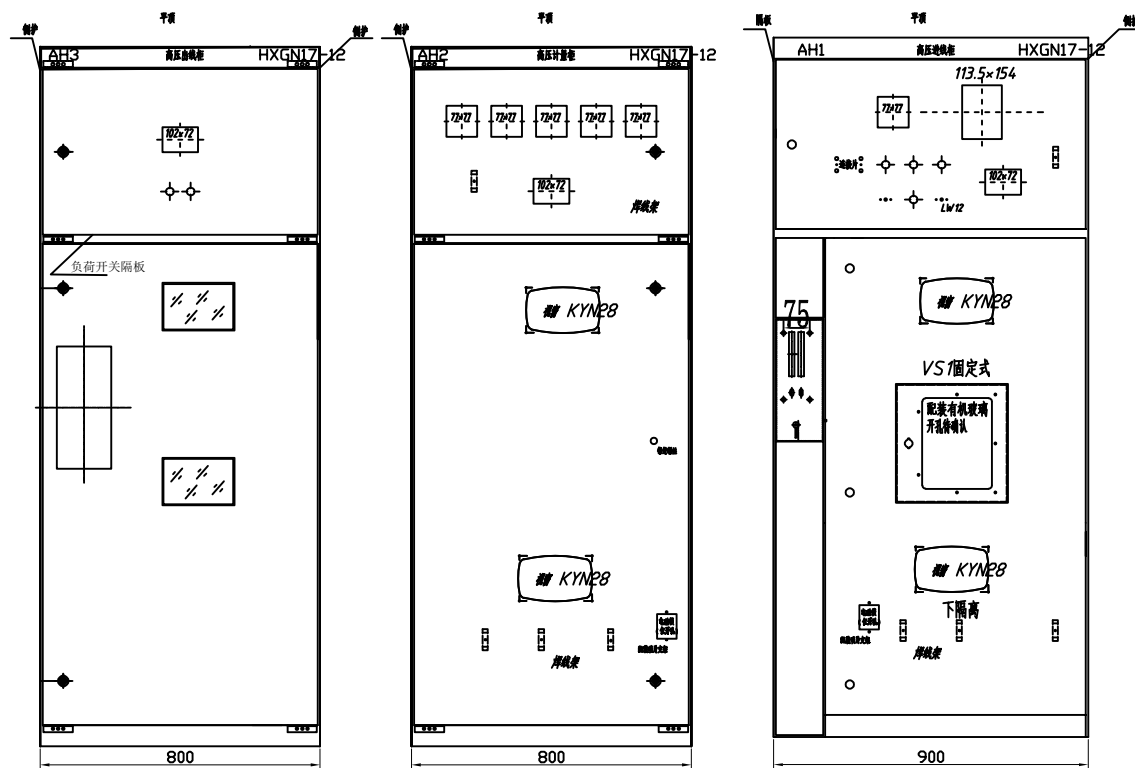

800×2000×1000

800×2000×1000

900×2000×1000


所有高压柜带电显示开孔为102*72（mm）真空断路器采用VS1 固定式.上柜体必须先开孔酸洗磷化后再进行喷塑处理
上柜体高度均为2000mm,柜体深度为1000mm， 所有柜体不带下底板，柜顶为平顶，带后背。

不带后封板，隔板及护板见上图，颜色为RAL7035，外表不能有焊点。

所有低压柜上面板上下宽度缩窄40mm，实际尺寸为334mm.刀开关面板开孔上调60mm，离下面板上沿尺寸为135mm,柜体电流电压表选用6L2型仪表，开孔为77*77（mm）电压转换开关,电容投切开关选用LW5-16型，无功控制器开孔为113*113（mm），按钮信号灯为LAY5和AD56-22,开孔为23，上柜体必须先开孔酸洗磷化后再进行喷塑处理。
上柜体高度均为2000mm,低压柜体深度均为600mm，外表不能有焊点。


所有柜体不带下底板及上通风（平顶），带后门，隔板及护板见上图，颜色为RAL7035。

1000KVA 箱变

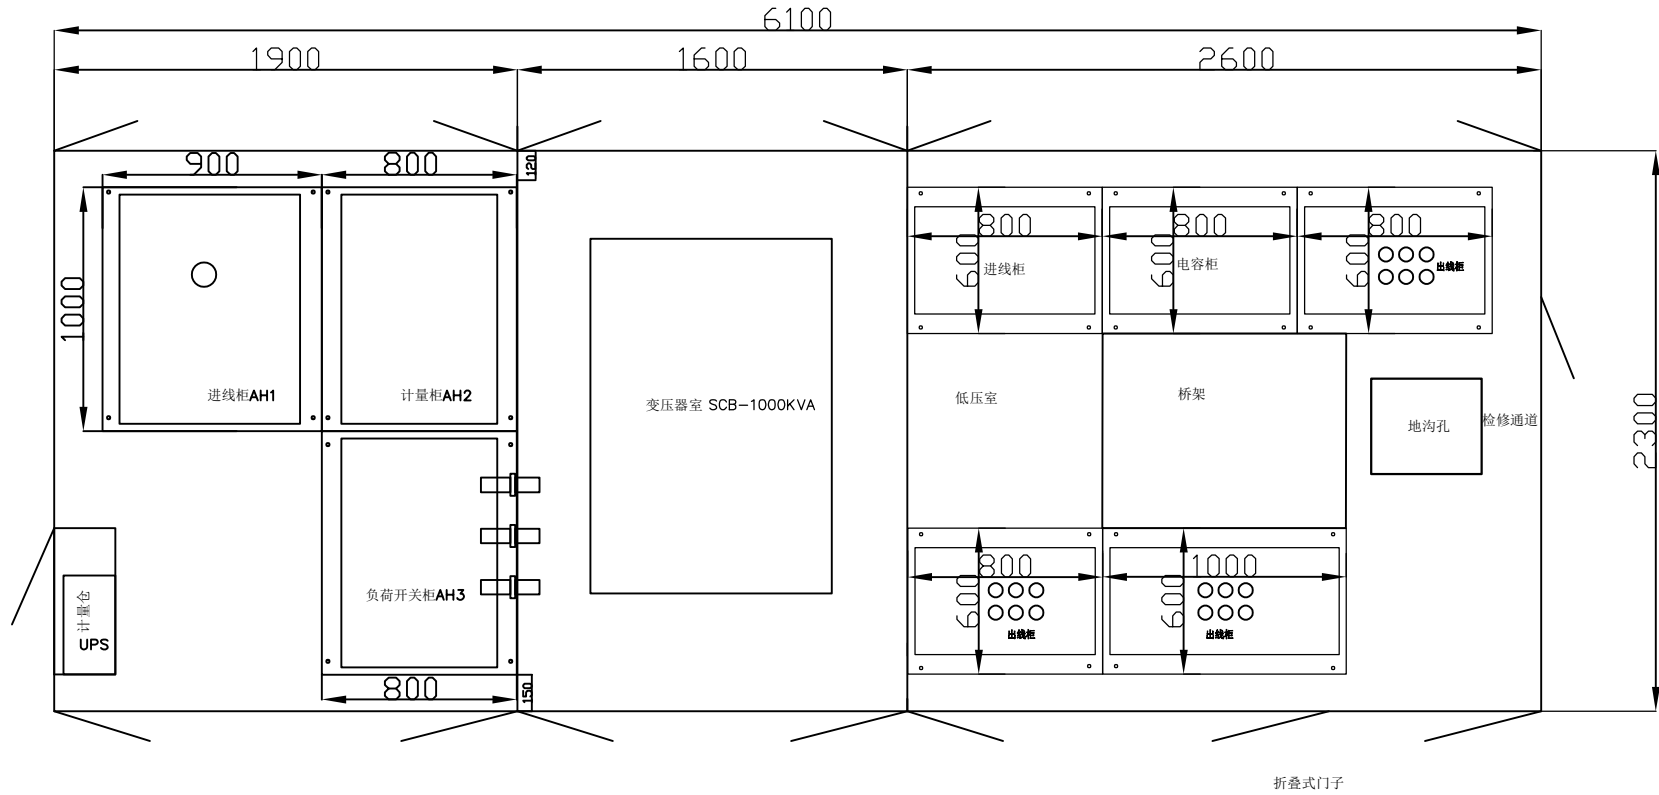


注：计量柜按装4块电度表考虑。
变压器室两个风机。
尺寸（宽*深*高）：6100*2300*2600（箱变总高），
人孔按标准配置。

- 技术说明：
- 1、眉头为铁眉头，红底白字。
 - 2、门板要就焊M8*15接地螺丝。
 - 3、高压柜要求配装仪表室
 - 4、高压框架开孔上配装小门。

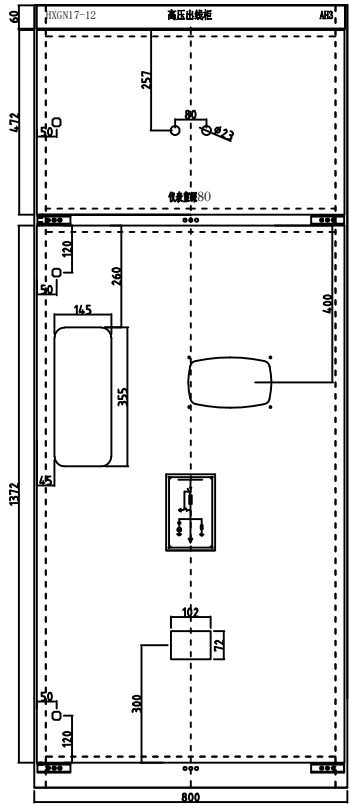


800*2000*1000=1台
有顶无底无后封板

配件明细：
护板： 900*1900=1件/台
全隔板： 900*1900=0件/台
侧横梁： 828*60=2件/台
负荷开关梁： 828*60=2件/台
带电显梁： 828*60=1件/台
避雷器梁： 828*60=1件/台
电缆梁： 685=0件/台
负荷夹板： 790*825=1件/台
端支架： 2件/台
8*25滚滑螺丝： 30个/台
6*15滚滑螺丝： 16套/台

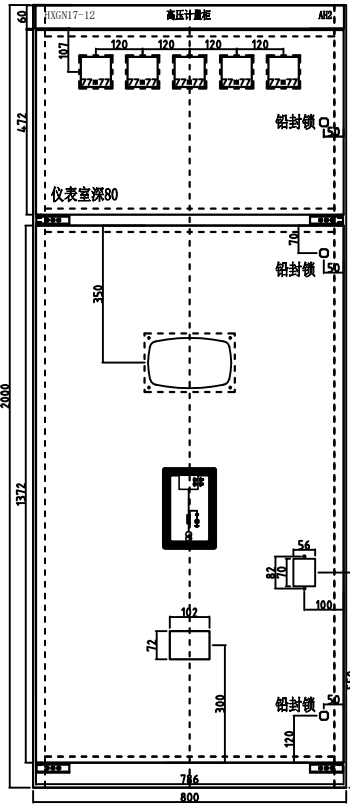

800*2000*1000=1台
有顶无底有后封板

配件明细：
护板： 900*1900=1件/台
全隔板： 900*1900=1件/台
后封板： 790*1990=1件/台
侧横梁： 828*60=2件/台
负荷开关梁： 828*60=0件/台
带电显梁： 790*60=1件/台
避雷器梁： 790*60=1件/台
电流互感器梁： 790*60=2件/台
电压互感器梁： 790*60=4件/台
隔离刀梁： 790*60=2件/台
断路器托盘： 738*350=0件/台
电缆量梁： 785=0件/台
端支架： 2件/台
8*25滚滑螺丝： 40个/台
6*15滚滑螺丝： 24套/台

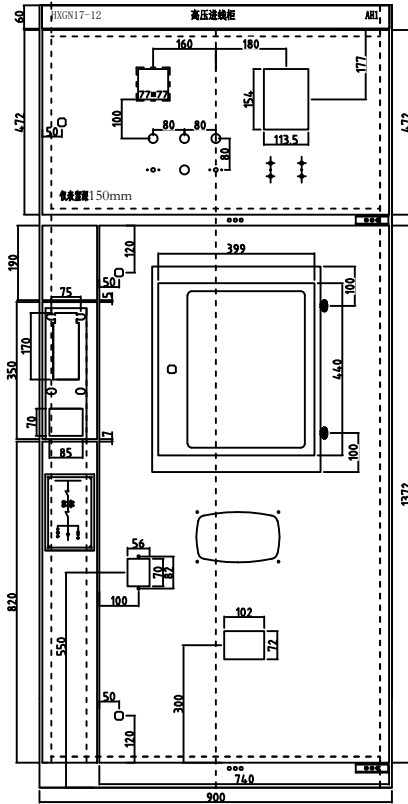


900*2000*1000=1台
有顶无底有后封板


配件明细：
护板： 900*1900=1件/台
全隔板： 900*1900=0件/台
后封板： 890*1990=1件/台
侧横梁： 828*60=2件/台
负荷开关梁： 828*60=0件/台
带电显梁： 890*60=1件/台
避雷器梁： 890*60=1件/台
电流互感器梁： 890*60=2件/台
电压互感器梁： 890*60=4件/台
隔离刀梁： 890*60=4件/台
断路器托盘： 838*350=1件/台
电缆量梁： 885=1件/台
端支架： 2件/台
8*25滚滑螺丝： 40个/台
6*15滚滑螺丝： 16套/台

技术说明:


- 1、眉头为铁眉头，红底白字。
- 2、门板要就焊M8*15接地螺丝。

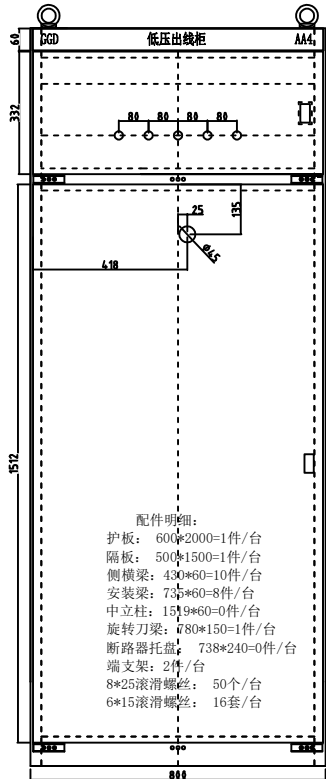


800*2000*800=1台
无顶无底有后门

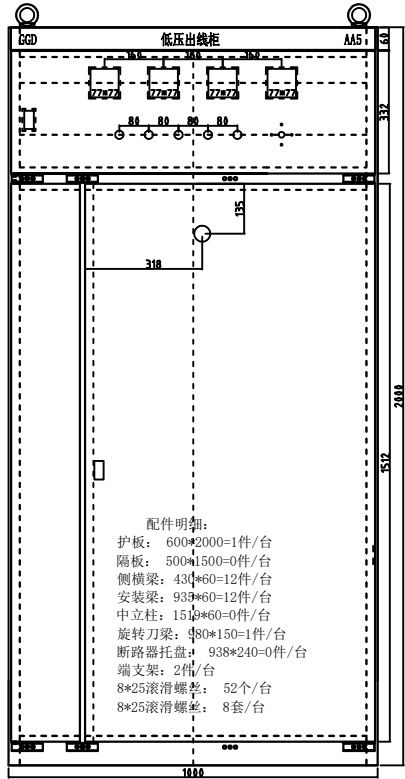


1000*2000*600=1台
无顶无底有后门

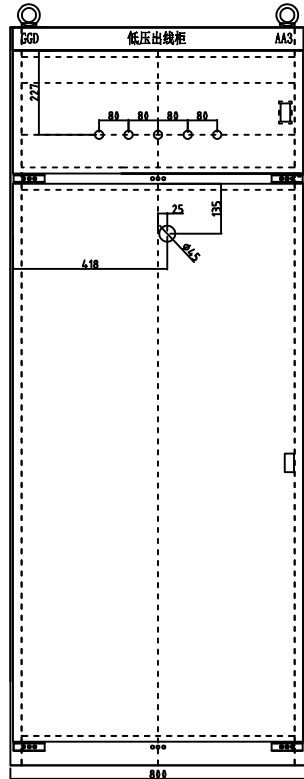


800*2000*800=1台
无顶无底有后门

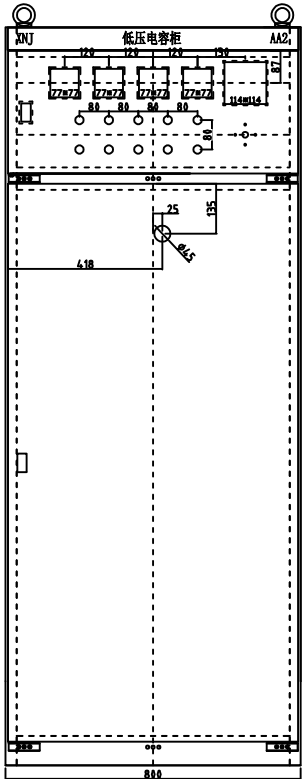

800*2000*800=1台
无顶无底有后门

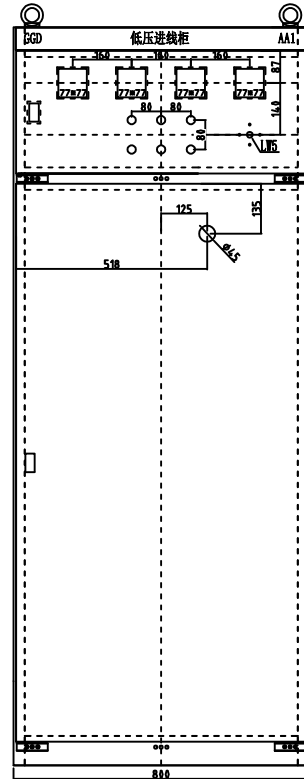

800*2000*800=1台
无顶无底有后门

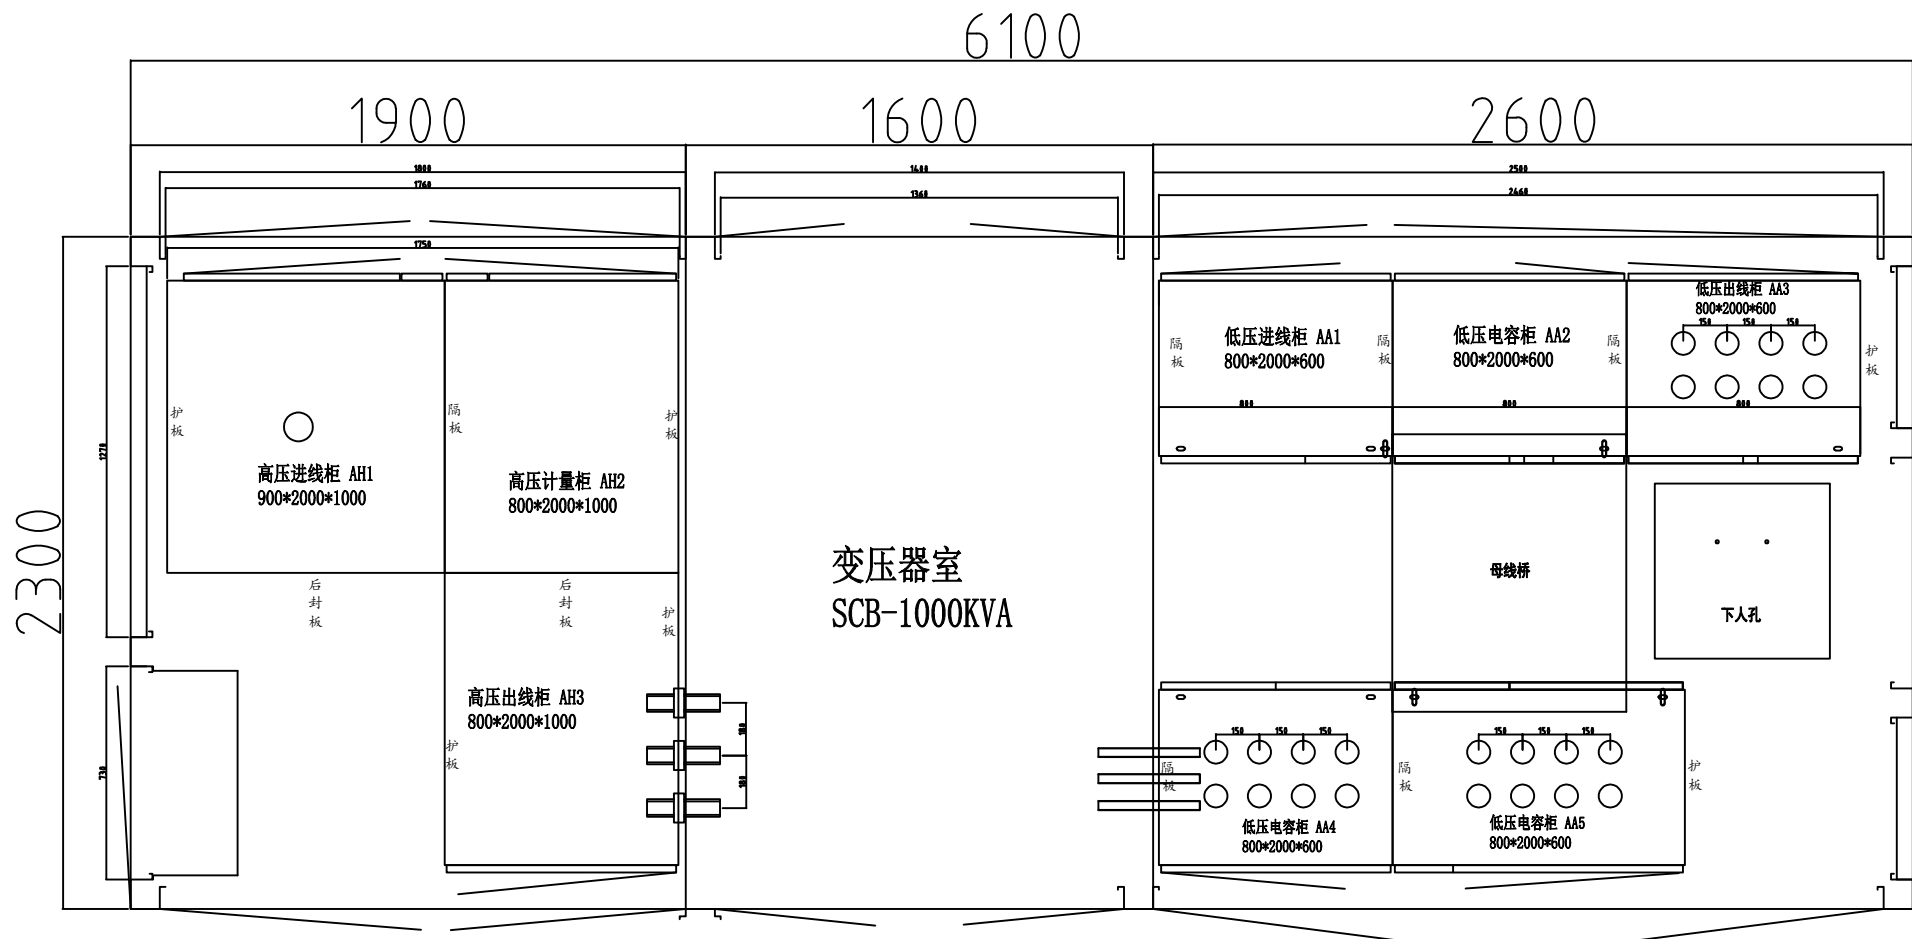

1000KVA, 箱变外壳技术要求: 6100*2300*2200 (内定) 1台 布置图

- 1、箱变外形尺寸: 以图纸为准 (长*宽*高)。
- 2、箱变颜色为: 灰柱子, 红瓦顶, 上黄下灰雕花板。
- 3、高压柜外操作, 低压柜外操作。
- 4、箱变底座使用槽钢焊接, 确保不变形。
- 5、变压器 (长*宽*高) , 槽钢焊接轨矩: ()